

Commune : **ESTREELLES**Rivière : **La Course**

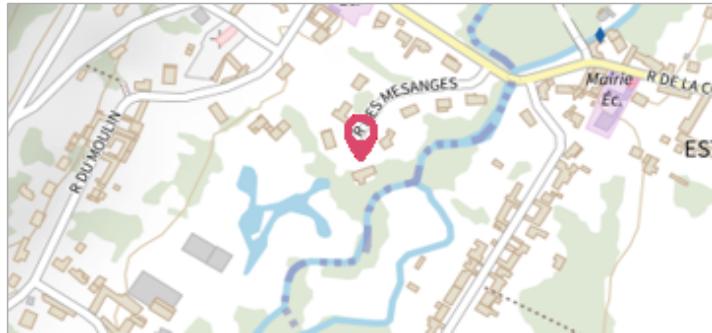
Façade maison, 155 rue des Mesanges

Commentaires : Le site se situe sur la façade qui fait face à la rue, sous la fenêtre située à gauche de la porte d'entrée (en faisant face au pavillon)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord**Code :** WEB_S_202312183034**Date de mise à jour :** 17/01/2024**Auteur :** SACN_FD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.78665365 / Y: 50.49875450**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 613783.95 / Y: 7045263.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7866537 / Y: 50.4987545**Code Hydro:** E5410640**Rive de référence:** Droite**6 Novembre 2023**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **10.13 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue à 24 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202312183543**Date de mise à jour :****Auteur :** SACN_FD

17/01/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 07/12/2023

Méthode : GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivelllement :** Précision instrument: +/- 2 cm. NB: ce nivelllement ne recoupe pas celui effectué à quelques centaines de mètres au 15 rue de la Course (situé en amont du Pont), les deux sites ont pourtant des laisses bien visibles.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied de la façade.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 9.890 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.240 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.13