

Commune : **LIVAROT-PAYS-D'AUGE**Rivière : **La Vie**

Façade "EST" du bâtiment industriel, rue du Général Leclerc (RD579A)

Commentaires : Bâtiment industriel qui n'est plus en activité. Bâtiment le plus au Nord, en bardage de tôles**1**

Repère(s) sur le site

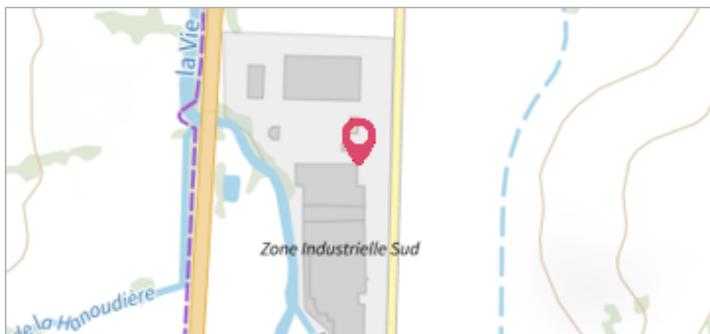
GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201811074857**Date de mise à jour :** 26/09/2022**Auteur :** R. Baudry - DDTM14

Photo de la partie du bâtiment du repère 1

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.15061063 / Y: 48.99701500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 491538.34 / Y: 6881216.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1506106 / Y: 48.997015**Code Hydro:** I13-0400**Rive de référence:** Droite**12 Juin 2018****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **65.17 m****Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** Trace légère de dépôt sur la façade Ouest côté rue du Général Leclerc de la partie du bâtiment la plus au nord. Plus Hautes Eaux (PHE) - Traces légère de dépôt - Ht = 20cm**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201811075451**Date de mise à jour :****Auteur :** R. Baudry - DDTM14

26/09/2022

MARQUE**Texte :** Traces légère de dépôt - Ht = 20cm**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui

Bâtiment industriel situé rue du Général Leclerc (RD579A)

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDTM 14 - 27/06/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDTM 14**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022****Méthode :** GPS**Commentaires sur le nivelllement :** Précision instrument: +/- 4 cm.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied du mur.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 64.970 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 65.17