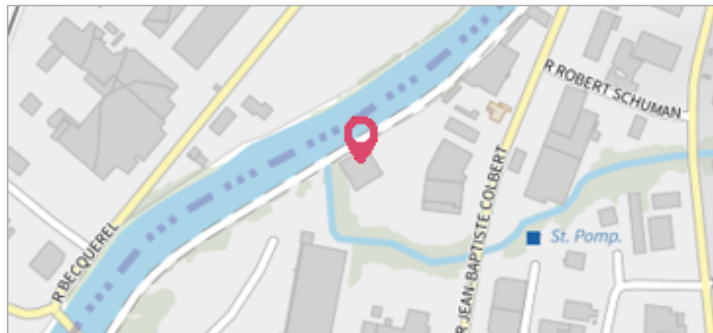


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Cour d'un bâtiment de commerce , 20 RUE COLBERT****Commentaires :** Laisse de crue à l'intérieur du magasin - au pied des rayonnages**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 56178-066**Date de mise à jour :** 18/07/2022**Auteur :** SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96194290 / Y: 48.04371640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 256149.54 / Y: 6788245.71**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9619429 / Y: 48.0437164**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**8 février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **54.1 m**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : - Le niveau de crue observé sur la photographie, au droit du parking, n'a pu être défini précisément par manque de repères.
 - Le niveau de laisse de crue à l'intérieur du magasin est peut être perturbé par les remontées capillaires dans un bois artificiel.
 - Site de confluence (Blavet / Niel)
 Fiabilité moyenne.

GÉNÉRAL**Code :** SPC VCB 56178-066a**Date de mise à jour :** 12/03/2021**Auteur :** SPC VCB**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À L'INTÉRIEUR DU HANGAR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol à l'intérieur du hangar**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 53.810 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.290 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 54.1

Sol à l'intérieur du hangar