
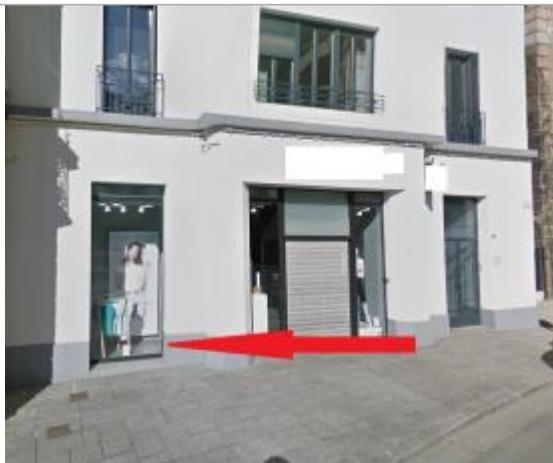


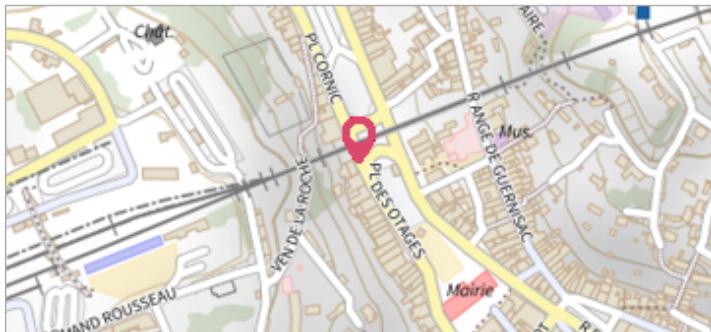

Commune : MORLAIX

Rivière : Le Dossen

Bâtiment de commerce , 18 place des Otages**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29600-035**Date de mise à jour :** 05/09/2019**Auteur :** SPC VCB

Devanture du bâtiment de commerce

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82963090 / Y: 48.57870700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196840.01 / Y: 6852716.97**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8296309 / Y: 48.578707**Code Hydro:** _EDOSEN**Rive de référence:** Gauche**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **5.91 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 29600-035a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019



laisse de crue à l'extérieur de la baie vitrée du magasin

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Ouest**SOL CARRELÉ À L'EXTÉRIEUR DE LA BAIE VITRÉ GAUCHE, ANGLE COTÉ DROIT - 27/06/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol carrelé à l'extérieur de la baie vitrée gauche, angle coté droit**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.600 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.310 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.91